Tema I: Metrotecnia

Escuela Universitaria de Diseño Industrial: Procesos Industriales


Principios de medición

- La distribución de los resultados de las mediciones suele aproximarse a una distribución normal.
- La media da una idea de la exactitud del instrumento.

$$\overline{x} = \frac{\sum x}{n}$$

La dispersión de los datos se puede caracterizar por el rango o la desviación típica.


$$R = x_{m\acute{a}x} - x_{m\acute{n}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i} x - \overline{x}^{2}}{n - 1}}$$

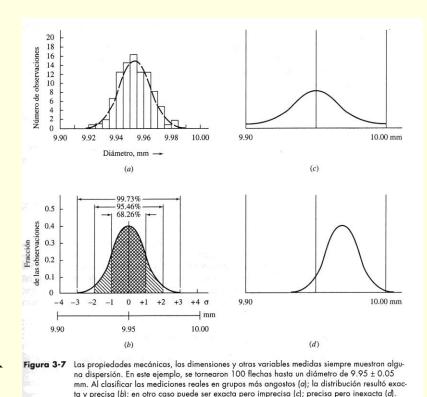


Sistematización de las causas de error

Errores debidos al operador.


- Errores de lectura y paralaje.
- Mal posicionamiento de la pieza (errores del coseno).
- Otros errores: fatiga, errores debidos al tacto, etc.

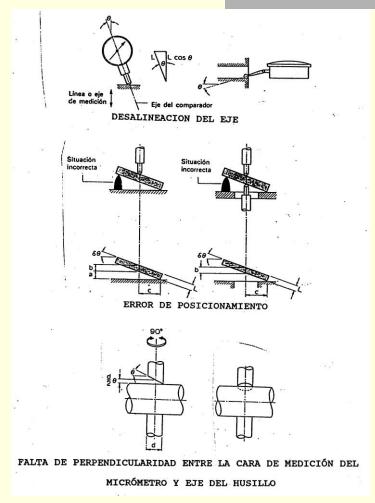

Errores de posicionamiento y paralaje

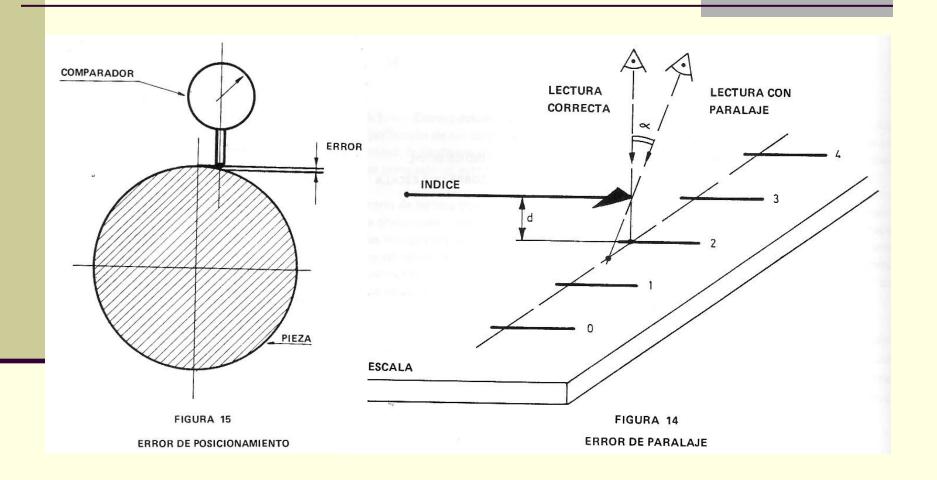

Errores del coseno

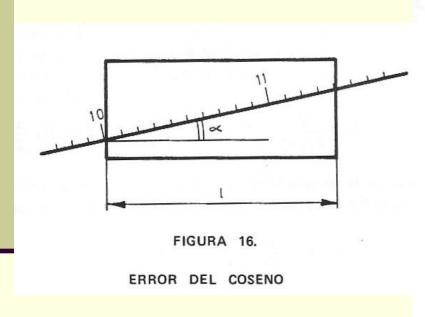




Sistematización de las causas de error

Errores debidos al instrumento de medida

- Errores de diseño y fabricación.
- Por precisión y forma de los contactos.
- Por desgaste del instrumento.
- Errores de alineación

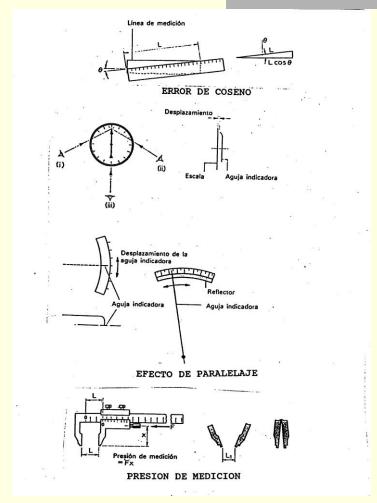

Instrumentos de medida: calibradores (I)

- Bloques patrón.
- Bloques de ángulo.
- Barras seno.
- Calibradores cilíndricos y de anillos para medición de cilindros.

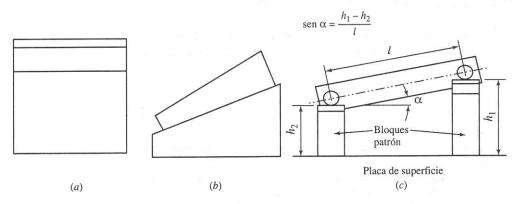


Figura 3-8 Calibradores de acero endurecido como los (a) bloques patrón, (b) bloques en ángulo y (c) barras de seno, se usan extensivamente para propósitos de calibración comparativa.

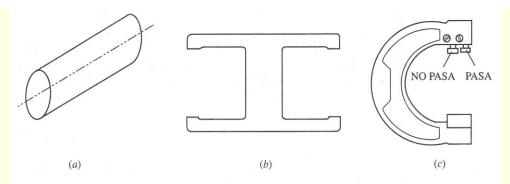


Figura 3-9 Las mediciones comparativas de dimensiones de longitud son posibles con:
(a) barras de longitud, (b) calibradores de separación fijos, o (c) calibradores de separación ajustables.

Instrumentos de medida: calibradores (II)

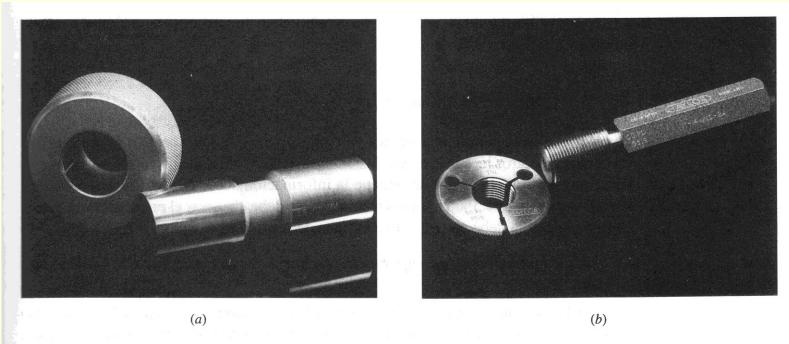


Figura 3-10 (a) Los diámetros de los agujeros se pueden verificar con calibradores de inserción y los diámetros de las barras con calibradores de anillo. (b) Configuraciones más complejas se verifican con calibradores especiales, como los cilindros roscados.


Instrumentos de medida: dispositivos graduados de medición (I).

Principio de Abbe: la línea de la escala debe coincidir con la línea de

medición.


 Reglas y cintas de medición.

•Un "vernier" o nonio aumenta la sensibilidad de los pies de rey y de los micrómetros.

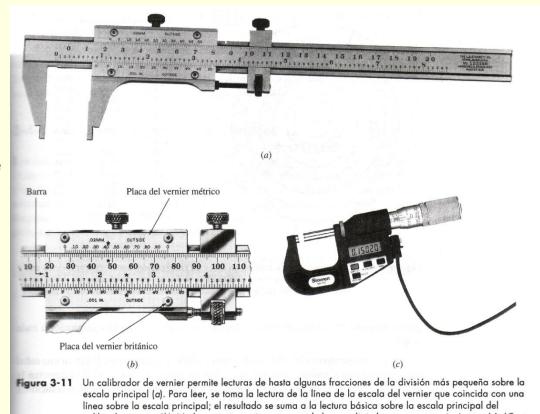

calibrador vernier (b). No hay vernier en instrumentos de lectura digital como en este micrómetro (c). (Cortesía de The L.S. Starrett Co., Atole, Massachusetts.)

Pie de Rey

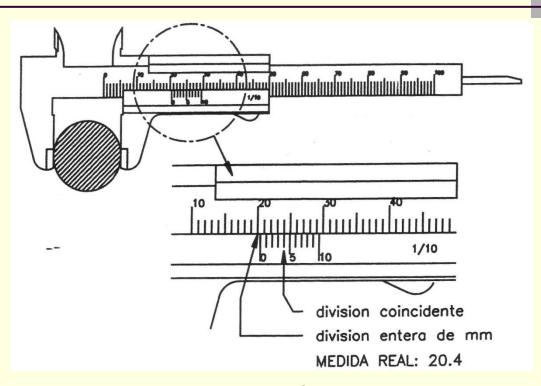


Cálculo de la precisión

$$p = d - \frac{l}{n}$$


- p: precisión del nonio.
- d: unidad entera de medida más próxima por exceso a una división del nonius.
- l: longitud real de la regleta del nonius.
- *n*: número de divisione en que está dividido el nonius.

Palmer o micrómetro

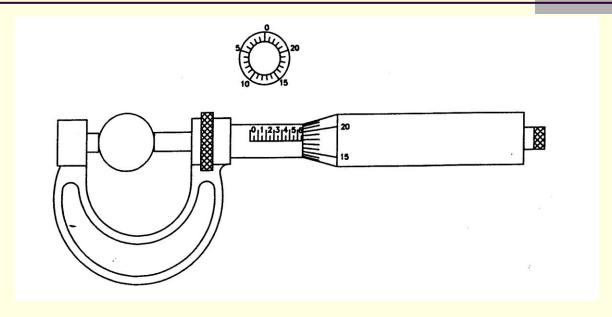

- Normalmente la rosca del husillo tiene un paso de 0,5 mm.
- En la figura, si el tambor tiene 25 divisiones, cada división corresponde a un avance de 0,5/25=0,02 mm.
- Al leer en el tambor nos fijaremos en la división más próxima.

Instrumentos de medida: dispositivos graduados de medición (II).

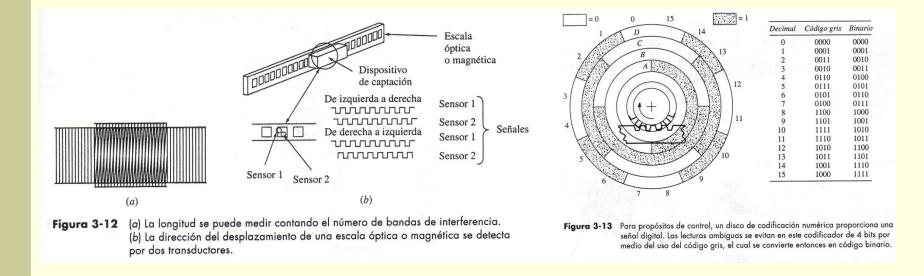

- Rejillas de difracción.
- Transductores digitales lineales.
- Discos de codificado numérico.
- Dispositivos electrónicos de estado sólido.
- •Microscopios de matricero.

Instrumentos de medida: medición comparativa de la longitud (I).


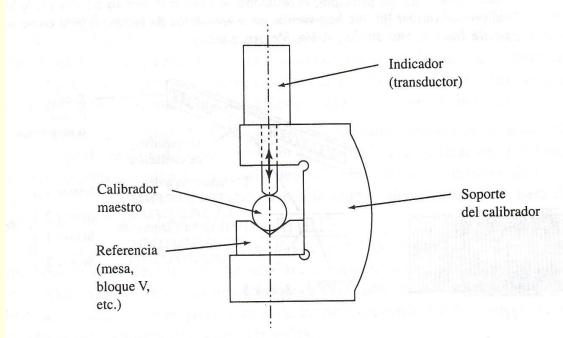


Figura 3-14 Las dimensiones se pueden leer mediante calibradores equipados con un indicador, o con alguna forma de transductor de posición.


Si se utiliza un indicador con suficiente sensibilidad y una base de referencia se puede obtener información relevante sobre longitud y además sobre descentramiento, alineación, etc.

Instrumentos de medida: medición comparativa de la longitud (II).

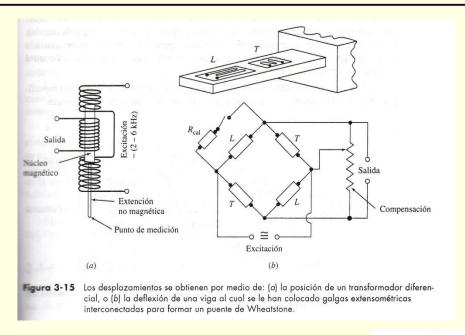

- •Indicadores de carátula.
- Calibradores
 electrónicos
 (transductores). Utilizan
 un transformador
 diferencial.

- Calibradores neumáticos.
- Calibradores capacitivos.
- Calibradores ultrasónicos.

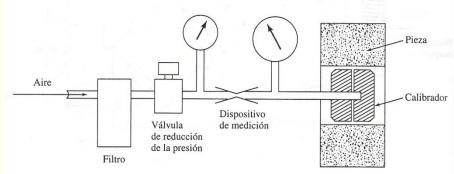

Procesos In

Figura 3-16 Los calibradores neumáticos dan una medida de la distancia entre la cabeza del calibrador y la superficie de la pieza de trabajo.

Instrumentos de medida: dispositivos ópticos.

- Proyectores ópticos o comparadores.
- Interferometría.
- ·Haces láser.

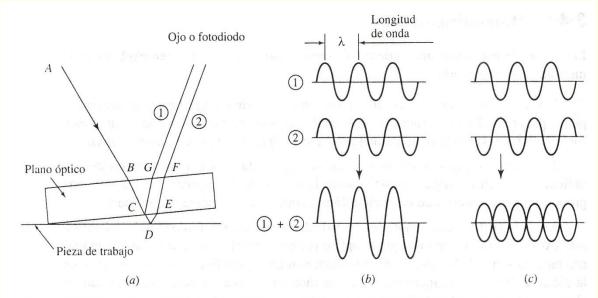


Figura 3-17 La planicidad de una superficie se obtiene por medio de (a) bandas de interferencia producidas con la ayuda de un plano óptico. La luz se divide en dos haces: (b) cuando están en fase se refuerzan entre sí y aparece una banda de luz, (c) cuando están fuera de fase se cancelan y aparece una banda oscura.

Instrumentos de medida: máquinas de medición.

Son estructuras construidas para proporcionar soporte a transductores relativos a una superficie o eje de referencia.

Su finalidad es ser altamente estables. Realizan movimientos de precisión a lo largo de uno, dos o tres ejes mutuamente perpendiculares.

Posibilidad de uso de sondas de contacto (resolución: 250 nm.)

Sin contacto: exploración por haz láser, procesamiento de imagen de vídeo y transductores ópticos.

Figura 3-18 La máquina láser de medición de coordenadas x-y permite el mapeo de las dimensiones de una parte con una exactitud de submicrones. (Cortesía de microVu, Windsor, California.)

